

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oee@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe
Tel.: 0256/246651, fax: 0256/246632
E-mail: achizitiidirecte@drdptm.ro
Nr. 111/390 din 27.03.2024

Către:

Potențialii ofertanți

Referitor la : Achiziția directă având ca obiect *Elaborare documentație tehnico-economică în faza DALI+PT și asigurare asistență tehnică pentru obiectivul: „Pod peste A1 km 337+989 (pasaj superior pe DC 42)”* – D.R.D.P. Timișoara

Urmare solicitării din data de 25.03.2024, transmisă prin e-mail de un potențial ofertant, înregistrată la D.R.D.P. Timișoara – Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe cu nr. 111/385 din data de 26.03.2024, vă comunicăm răspunsul formulat de **Serviciul Lucrări de Artă, BMS**, pe care îl atașăm prezentei împreună cu solicitarea.

DIRECTOR REGIONAL

Ing. Nicoleta PORDEA

Șef Departament Achizitii

Ec. Romana-Elisabeta PURCELA

Șef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe


Ing. Ioana-Alina GILLEA

Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe

Întocmit

Ec. Sonia-Melisa POTRA



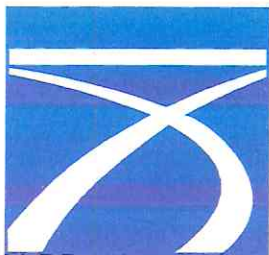

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oce@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.crovinieta.ro www.drdptm.ro



Serviciul Lucrări de Artă, BMS
Tel. 0256-246.646
e-mail: poduri@drdptm.ro

Nr. 240/382/26.03.2024

Către,
Biroul Achiziții Directe și Achiziții Lucrări

Referitor la: Elaborare documentație tehnico-economică în faza DALI+PT și asigurare asistență tehnică pentru obiectivul: Pod peste A1 km 337+989 (pasaj superior pe DC 42)

Urmare solicitării de clarificări, vă punem la dispoziție Expertiza Tehnică.

DIRECTOR ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI
ing. Bogdan LAZIE

DIRECTOR ADJUNCT ÎNTREȚINERE
ing. Răzvan CĂPĂSTRARU

Șef Serviciul Lucrări de Artă, BMS
ing. Albert ORDODI

Subiect **Fwd: solicitare - achizitie directa nr SDV1414946**
Expeditor <ioana.gillea@drdptm.ro>
Destinatar Achizitiidirecte <achizitiidirecte@drdptm.ro>
Data 26-03-2024 09:46

roundcube 

D.R.D.P. TIMIȘOARA
INTRARE
IEȘIRE REGISTRATURA

Nr. 9081 Data 26-03-2024

----- Original Message -----

Subject: solicitare - achizitie directa nr SDV1414946
Date: 2024-03-25 12:05

To: "ioana.gillea@drdptm.ro" <ioana.gillea@drdptm.ro>

Buna ziua
Referitor la achizitia directa nr ADV 1414946 publicata in SEAP in data de 22.03.2024 avand ca obiect Elaborare docuemntatie tehnico-economica in faza DALI+PT si asigurare asistenta tehnica pentru obiectivul Pod peste A1 km 337+989 (pasaj superior pe DC42) - DRDP Timisoara, va rugam sa ne transmiteti expertiza tehnica.

Multumim

Cu stima,

111/385
26.03.2024

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Timisoara

Denumire contract:

**ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU
OBIECTIVUL „POD PESTE A1 KM 337+989”**

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
POD PESTE A1 KM 337+989
(PASAJ SUPERIOR PE DC42)**



Iulie
2021

ACHIZITOR:
C.N.A.I.R. S.A. -
D.R.D.P. TIMISOARA

Adresa: str. Coriolan Baran, nr. 18, Timisoara,
judetul Timis, 300238
O.R.C.: J40/552/15.01.2004
CIF: 16054368
Tel.: +4 0256 246 602

revizia 1

PRESTATOR:
DONPREST COM S.R.L.

București, str. Arțarului, nr. 5, sect.1
Nr.O.R.C: J40/10235/1994; C.I.F:RO5794140
Tel.: 021-220.06.01; 0744-33.82.52
Fax: 021-220.06.02
e-mail: diaconuiondumitru@yahoo.com

EXPERT TEHNIC ATESTAT -
ING. DIACONU ION DUMITRU
Certificat de Atestare nr.: 06535/07.06.2004

Contract: 550/171/17.06.2021

Expertiza Tehnica nr: 34/07.2021

FOAIE DE CAPAT

Denumire contract: ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
„POD PESTE A1 KM 337+989”

Denumire obiectiv: POD PESTE A1 KM 337+989 (PASAJ SUPERIOR PE DC42)

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA

Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA

Faza de proiectare: EXPERTIZA TEHNICA

Contract: 550/171/17.06.2021

Prestator: DONPREST COM S.R.L.

Expert Tehnic Atestat: ing. DIACONU ION DUMITRU

Denumire contract: ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
„POD PESTE A1 KM 337+989”

Denumire obiectiv: POD PESTE A1 KM 337+989 (PASAJ SUPERIOR PE DC42)

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
Prestator: DONPREST COM S.R.L.
Expert Tehnic Atestat: Ing. DIACONU ION DUMITRU
Faza de proiectare : EXPERTIZĂ TEHNICĂ
Data : IULIE 2021

LISTA DE SEMNATURI

DONPREST COM S.R.L.
DIRECTOR GENERAL:

ing. DIACONU Ion Dumitru.....



ŞEF PROIECT:

ing. ILIE Bogdan.....

PROIECTANT:

ing. ILIE Bogdan.....

EXPERT TEHNIC ATESTAT M.T.C.T.: ing. DIACONU Ion Dumitru.....



Denumire contract:	ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL „POD PESTE A1 KM 337+989”
Denumire obiectiv:	POD PESTE A1 KM 337+989 (PASAJ SUPERIOR PE DC42)

Beneficiar:	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
Achizitor:	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
Prestator:	DONPREST COM S.R.L.
Expert Tehnic Atestat:	Ing. DIACONU ION DUMITRU
Faza de proiectare :	EXPERTIZĂ TEHNICĂ
Data :	IULIE 2021

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Lista de semnături
3. Borderou
4. Proces verbal de avizare
5. Raport de Expertiză Tehnică
6. Fisa de constatare a stării tehnice
7. Evaluare lucrari pod
8. Aspecte foto-relevante
9. Atestat Expert Tehnic

B. PIESE DESENATE

1. Plan de încadrare in zonă
2. Plan de situatie
3. Relevu

C. ANEXE

1. Anexa 1 – Incercari nedistructive
2. Anexa 2 – Studiu Topografic



Intocmit,
ing. ILIE Bogdan

DONPREST COM S.R.L.	S M I Q M S	Cod PEX-02-DON	Editia: 01
	Procedura de executie FUNCTIONAREA COMISIEI DE AVIZARE TEHNICO-ECONOMICA		

I. Denumire contract: ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
„POD PESTE A1 KM 337+989”

Denumire obiect: POD PESTE A1 KM 337+989 (PASAJ SUPERIOR PE DC42)

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA

Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA

Contract: 550/171/17.06.2021

Faza: Expertiza Tehnica

Sef proiect: ing. ILIE Bogdan

Furnizorii de servicii de proiectare: DONPREST COM S.R.L.

 
II. Comisia tehnica de validare a DONPREST COM S.R.L. constituita din:

PRESEDINTE: ing. DIACONU Oltita

SECRETAR: ing. ILIE Bogdan

M e m b r i i:

I n v i t a t i:

Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura
1 ing. DIACONU Ion Dumitru		1 ing. Isvoranu George	
2 teh. EFTIMIE Vicentiu			

CONCLUZIILE COMISIEI:

Comisia Tehnico-economica a analizat cerintele Beneficiarului din Tema de Proiectare si Caietul de Sarcini pentru lucrarea: Expertiza tehnica pentru: ”POD PESTE A1 KM 337+989 (PASAJ SUPERIOR PE DC42)” si

AVIZEAZA FAVORABIL

PRESEDINTE
ing. DIACONU Oltita



SECRETAR
ing. ILIE Bogdan



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ**1. GENERALITĂȚI**

- 1.1 **Denumire contract:** ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU-OBIECTIVUL „POD PESTE A1 KM 337+989”
- 1.2 **Denumire obiectiv:** POD PESTE A1 KM 337+989 (pasaj superior pe DC42)
- 1.3 **Beneficiar:** C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
- 1.4 **Achizitor:** C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
- 1.5 **Prestator:** DONPREST COM SRL
- 1.6 **Faza de proiectare:** EXPERTIZA TEHNICA
- 1.7 **Expert tehnic atestat:** ing. DIACONU ION DUMITRU
- 1.8 **Amplasament:** Judetul Hunedoara, localitatea Orastie, pasaj pe DC42 peste autostrada A1, km 337+989
- 1.9 **Tema de proiectare:** Ca urmare a accidentului rutier produs in data de 14.04.2021 rezultat cu avariarea pasajului superior pe DC42 peste Autostrada A1 km 337+989, se solicita intocmirea unei Expertize Tehnice care sa evalueze starea pasajului in vederea stabilirii conditiilor de utilizare in continuare si/sau a lucrarilor necesare pentru aducerea acestuia in starea tehnica corespunzatoare cerintelor traficului, in conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum public.

- 1.10 **Prescripțiile tehnice și reglementările legislative de care s-a ținut seama în cuprinsul prezentei Expertize Tehnice sunt următoarele:**

Legea 10/1995 actualizata	privind calitatea în construcții.
AND 522/2006	Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod.
CD 138/2010	Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite.
H.G. nr. 925/1995 actualizat prin HG 742/2018	pentru aprobarea regimului de verificare și experimentare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
Ordinul nr.777/26.05.2003	Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare a proiectelor, a execuției și a construcțiilor.
O.G 43/1997,modificată și completată prin O.G. nr. 7/2010	Privind regimul drumurilor
Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017	pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.
Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1295/2017	pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
Ordin al Ministrului Transporturilor nr.46/1998	pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
P 130-1999	Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor – Ord. MLPTL nr. 57/N/1999.
AND 534-1998	Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.
CD 99-2001	Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră.

NP 103/04	Normativ de proiectare a lucrărilor de reparații și consolidare a podurilor rutiere în exploatare.
P 100-1/2013	Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor.
STAS 5626-79	Poduri. Terminologie
STAS 10111/1-77	Poduri de cale ferată și șosea. Infrastructuri din zidărie, beton și beton armat. Prescripții de proiectare.
STAS 10111/2-87	Poduri de cale ferată și șosea. Suprastructuri din beton, beton armat și beton precomprimat. Prescripții de proiectare.
STAS 1545-89	Poduri pentru străzi și șosele. Paserele. Acțiuni.
SR EN 1990:2004	Eurocod: Bazele proiectării structurilor
SR EN 1991-2:2004	Acțiuni asupra structurilor Partea a-2-a. Acțiuni din trafic pe poduri.
SR EN 1992-2:2006	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton - proiectare și prevederi constructive
SR EN 1992-2:2006/AC:2009	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton - proiectare și prevederi constructive - Erată
SR EN 1998-2:2006	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 2: Poduri
SR EN 1998-2:2006/A1:2009	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 2: Poduri - Erată
STAS 10101/OB-87	Clasificarea și gruparea acțiunilor pentru podurile de cale ferată și șosea.
STAS 3221-86	Convoaie tip și clase de încărcare.
STAS 3220/89	Poduri de cale ferată. Convoaie tip.
SR 11100/1-93	Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României.
STAS 2920-83	Poduri de șosea. Supravegheri și revizii tehnice.
STAS 2924/91	Poduri de șosea. Gabarite.
SR EN ISO15614/1:2004 +A1:2008+A2:2012	Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor, a nichelului și a aliajelor de nichel.
STAS 438/1:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Oțel beton laminat la cald. Mărci și condiții tehnice de calitate
STAS 438/2/91	Produse de oțel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă trefilată.
SR 438/3/98	Produse de oțel pentru armarea betonului. Plase sudate.
SR EN 12390/6/2002	Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistența la îndurere prin despicare a epruvetelor.
SR EN 12390-6:2010	Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt. Determinarea densității aparente, a lucrabilității și a conținutului de agregate fine și a începutului de priză.
SR EN 12350/2, 3/2003	Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 1: Definiții.
SR EN 12350/4,5,6/2002	
SR EN 1504/1/2006	Beton. Partea 1: Specificație, performanțe producție și conformitate.
SR EN 206/1:2014	
SR EN 1536/2004	Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Piloți forți.
SR EN 1337-4:2004	Poduri metalice de cale ferată și șosea. Aparare de reazem din oțel turnat. Condiții tehnice de execuție și montaj.
SR EN 1337-4:2004/AC:2007	
SR EN 1337-6:2004	Poduri din beton armat și beton precomprimat, de cale ferată și șosea. Aparare de reazem din oțel.
STAS 4392/84	Căi ferate normale. Gabarite.
STAS 4834/86	Guri de scurgere din fontă pentru poduri.
STAS 5088/75	Lucrări de artă. Hidroizolații. Prescripții de proiectare și execuție.
STAS 6054/77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României.
SR EN 13369/2004	Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton.
SR EN 13369:2013 ver.eng.	
SR EN 12794+A1:2007	Produse prefabricate de beton. Piloți de fundații
SR EN 12794+A1:2007/AC:2009	
STAS 11348/87	Lucrări de drumuri. Îmbrăcămînți bituminoase pentru calea pe pod. Condiții tehnice generale de calitate.
SR ENV 13670-1:2002	Execuția structurilor de beton. Partea 1: Condiții comune
SR EN 13670:2010	

ANEXE NAȚIONALE LA EUROCODURI (standarde publicate)	
<i>Bazele proiectării</i>	
SR EN 1990:2004/NA:2006	Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa națională
<i>Acțiuni asupra structurilor</i>	
SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale – Acțiuni ale vântului. Anexa națională
SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acțiuni generale – Acțiuni pe durata execuției. Anexa națională
SR EN 1991-2:2004/NB:2006	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 2: Acțiuni din trafic la poduri. Anexa națională
<i>Structuri de beton</i>	
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională
SR EN 1992-2:2006/NA:2009	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare și prevederi constructive. Anexa națională
<i>Fundații</i>	
SR EN 1997-1:2004/NB:2008	Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa națională
SR EN 1997-2:2007/NB:2009	Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională
<i>Rezistență la cutremur</i>	
SR EN 1998-1:2004/NA:2008	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri. Anexa națională
SR EN 1998-2:2006/NA:2010	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa națională
SR EN 1998-3:2005/NA:2010	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcțiilor
SR EN 1998-5:2004/NA:2007	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice. Anexa națională

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Județul Hunedoara este aflat în regiunea Transilvania, în România. Județul face parte din Regiunea de dezvoltare Vest iar reședința acestuia este municipiul Deva.



Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României și este intersectat de paralela 460 latitudine sudică și meridianul 230 longitudine estică și este așezat pe cursul mijlociu al râului Mureș, în vecinătatea Munților Apuseni (N), Orăștiei și Șureanu (S-E), Retezat-Godeanu, Vâlcan și Parâng (S) și Poiana Ruscă (S-V). Cele mai importante râuri care îl traversează sunt Mureș, Strei, Râul Mare, Crișul Alb, și Jiu. Depresiunile întinse ale Hațegului și Zarandului se află pe teritoriul județului.

Se învecinează cu județele: Arad, Alba, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin și Timiș

Municipiul Orăștie este situat în partea dinspre est a județului Hunedoara, la 27 km distanță de reședința de județ, orașul Deva.

Pasajul este amplasat pe DC 42 peste autostrada A1 la km 337+989, în apropierea localității Oratie, județul Hunedoara. Pasajul are 3 deschideri (24,00m + 33,00m + 24,00m) și lungimea totală a suprastructurii este 81,42m și lungime totală pasaj de 90,72m.

Schema statică este grinda simplu rezemata.



Suprastructura este alcătuită din 9 grinzi prefabricate precomprimate solidarizate la partea superioară cu o placă de suprabetonare din beton armat, continuizată în dreptul pilelor.

Grinzile se rezemă pe banchetele culeelor și pilelor prin intermediul unor aparate de rezem din neopren.

Infrastructura este compusă din 2 culee înecate și 2 pile alcătuite din câte trei stalpi circulari fiecare cu rigle la partea superioară, din beton armat. Culeele și pilele sunt fundate indirect pe piloni forati de diametru mare.

Racordările cu terasamentele sunt realizate cu sferturi de con perete.

Latimea totală a pasajului este de 12,60m din care 9,00m parte carosabilă și două trotuare de 1,80m fiecare. Calca pe pasaj și pe trotuar este realizată din beton asfaltic.

Pe pasaj sunt prevăzute parapete pietonale metalice din teavă rotundă și parapete directionale tip H4b. Pe rampe sunt prevăzute parapete directionale la marginea acostamentelor.


Pasajul are montate dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație numai pe cele două culee.

Conform datelor obtinute de la Beneficiar, pasajul a fost construit in anul 2013 si a fost dimensionat pentru solicitarile produse de convoaiele Eurocode.



Pasajul este amplasat pe un drum de clasa tehnica IV, conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr. 1296/2017 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic, conform P100-1 din 2013 pasajul are $a_g = 0,10g$, în termeni de valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani și 20% probabilitate de depasire in 50ani; perioada de colt fiind $T_c = 0,7s$.

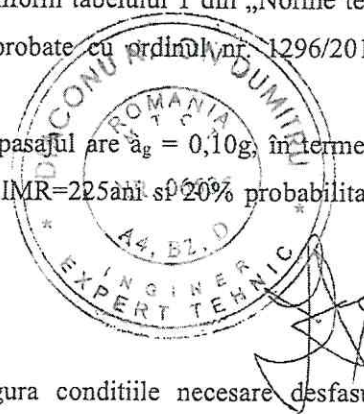

3. STAREA TEHNICĂ A OBIECTIVULUI

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura conditiile necesare desfasurarii circulatiei normale, fara intreruperi, pe tot timpul anului.

Starea de viabilitate a podurilor este defnita si de starea tehnica a acestora, astfel incat sa raspunda la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care sunt amplasate si sa respecte conditiile impuse de Legea 10 privind calitatea in constructii.

Starea de viabilitate a podurilor este influentata, in timp, de actiunea traficului, agresivitatea mediului, calitatea si durabilitatea materialelor, de durata de exploatare si activitatea de intretinere.

In conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimit, metal si compozite” – indicativ CD 138/2010, aprobat prin Decizia Directorului General C.N.AD.N.R. – S.A., pentru completarea datelor privind starea de viabilitate este necesar sa se efectueze culegerea datelor tehnice, operatiune ce se desfasoara in etape distincte si anume:

- Etapa 1 – culegerea datelor din documentatiile tehnice (proiect Tehnic, carte tehnica, banca de date, etc.)
- Etapa 2 – culegerea datelor de pe teren
- Etapa 3 – stabilirea starii tehnice

- Etapa 4 – aprecierea capacității de rezistență, stabilirea clasei de încărcare.

Etapa 1:

Nu există informații privind documentația inițială de execuție a podului.

Etapa 2:

S-au efectuat observații la lucrare precum și măsurători ale elementelor construcției privind defectele și degradările care au apărut de la darea în folosință a lucrării, utilizând "Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2002 aprobat cu ordinul nr. 19 din 17 ianuarie 2002 al Directorului General al A.N.D.

Etapa 3:

În conformitate cu aceste instrucțiuni și ținând cont de prevederile "Manualului privind defectele și degradările aparente la podurile și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere" s-au identificat defectele și degradările aparente la elementele de construcție ale podului și anume:

a) Parametrii indicatori de calitate ai stării tehnice (C_i):

- la elementele principale de rezistență ale suprastructurii (C_1);
- la elementele de rezistență care susțin calea podului (C_2);
- la elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protecție la acțiuni seismice, sferturi de con sau aripi (C_3);
- la albia raului, apărări de maluri, rampe de acces, instalații pozate sau suspendate de pod (C_4);
- la calea podului și elementele aferente (C_5).

b) Parametrii ce caracterizează gradul de funcționalitate (F_i):


- condițiile de desfășurare a traficului pe pod (F_1);
- clasa de încărcare a podului și importanța drumului pe care este amplasat (F_2);
- vechimea și tipul podului (F_3);
- calitatea execuției respectarea proiectului și al condițiilor de exploatare (F_4);
- calitatea lucrărilor de întreținere (F_5).

3.A. Parametrii indicatori de calitate ai stării tehnice (C_i): **C_1 Elementele principale de rezistență ale suprastructurii**

Elementele principale de rezistență ale suprastructurii sunt grinzile din beton armat prefabricate, precomprimate.


Aceasta prezintă următoarele degradări:

- a. pe grinda marginală dinspre Deva, în deschiderea centrală:

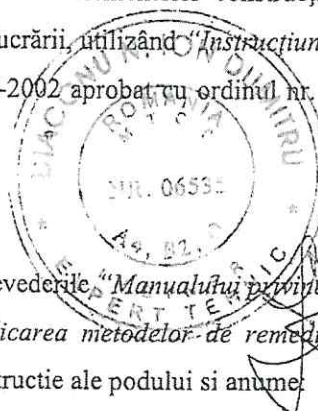






- fisuri si crapaturi longitudinale cu deschiderea de cca. 1-5 mm, la nivelul inimii, sub talpa superioara a grinzii, din deshiderea 2 care se transmit si pe partea opusa;

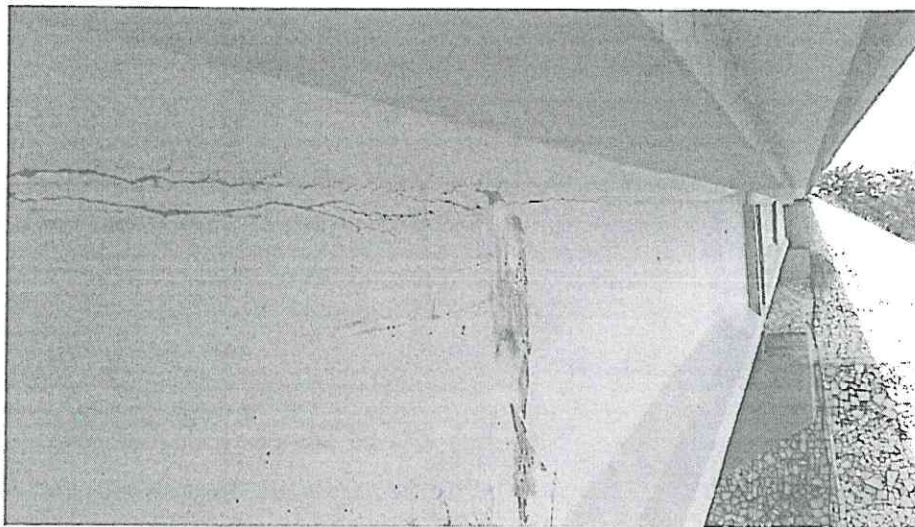


- fisuri oblice pe inima grinzii;



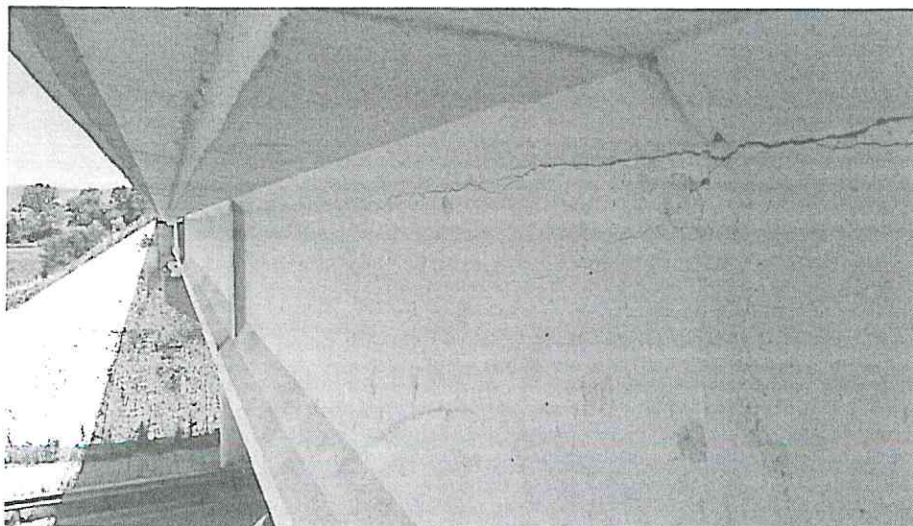


- fisuri inclinate pe talpa inferioara a grinzii;

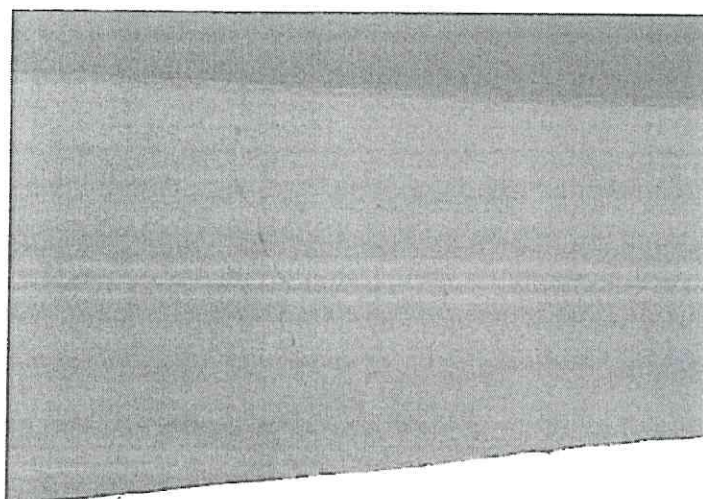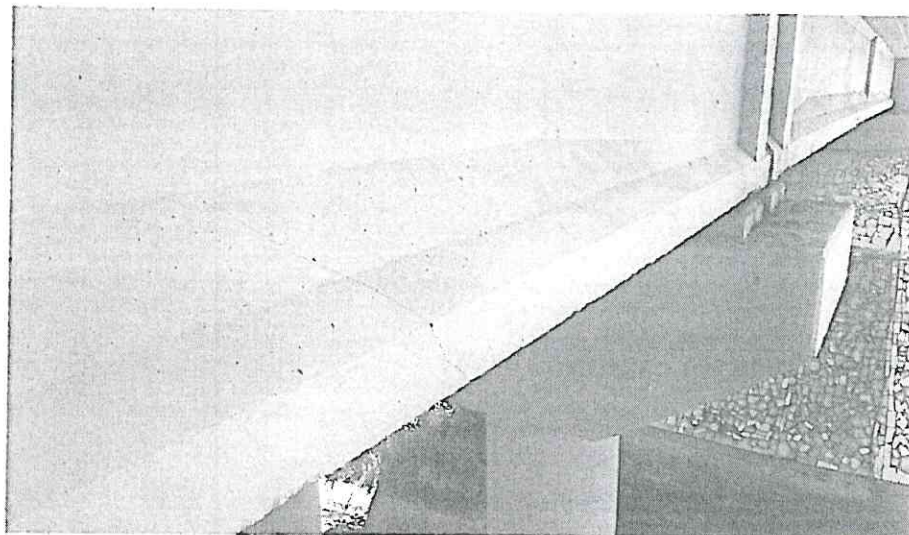


- beton faiantat si dislocat in talpa inferioara si in inima grinzii marginale

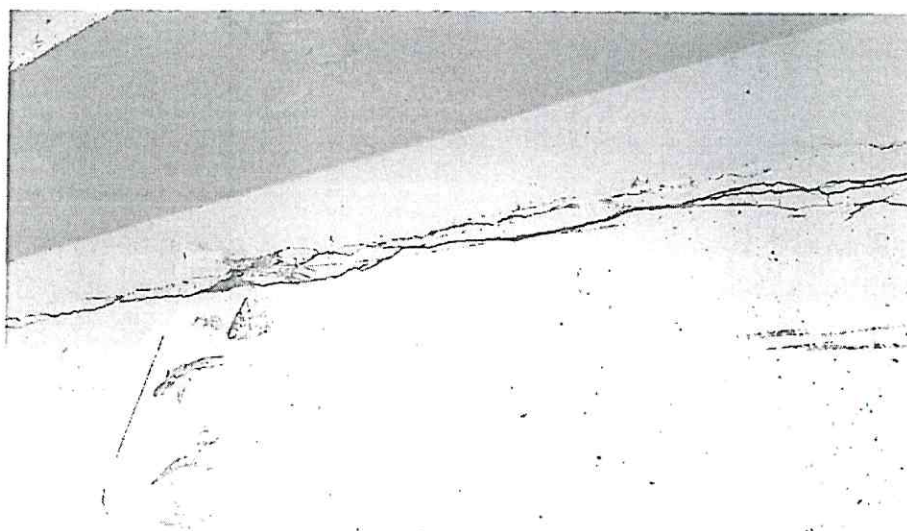


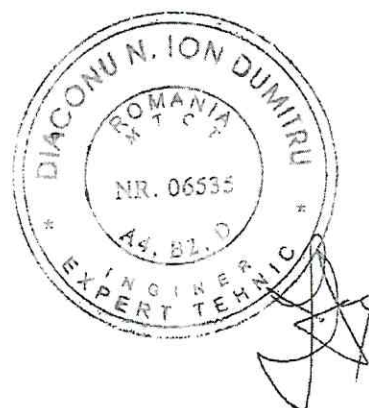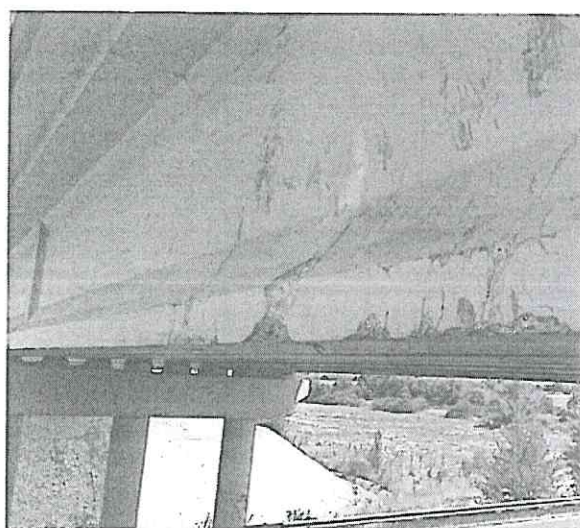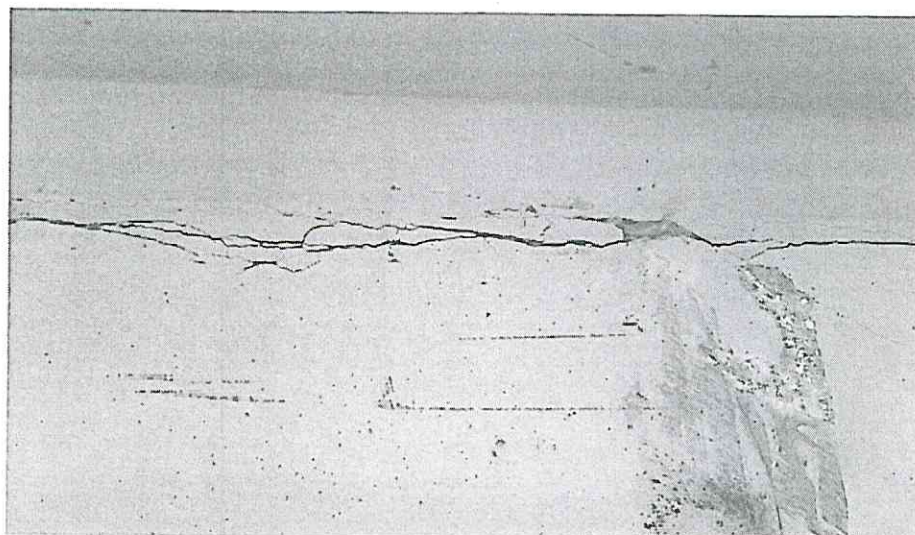

- armături vizibile la talpa inferioara si in inima grinzii in zona de impact cu bena autocamionului;

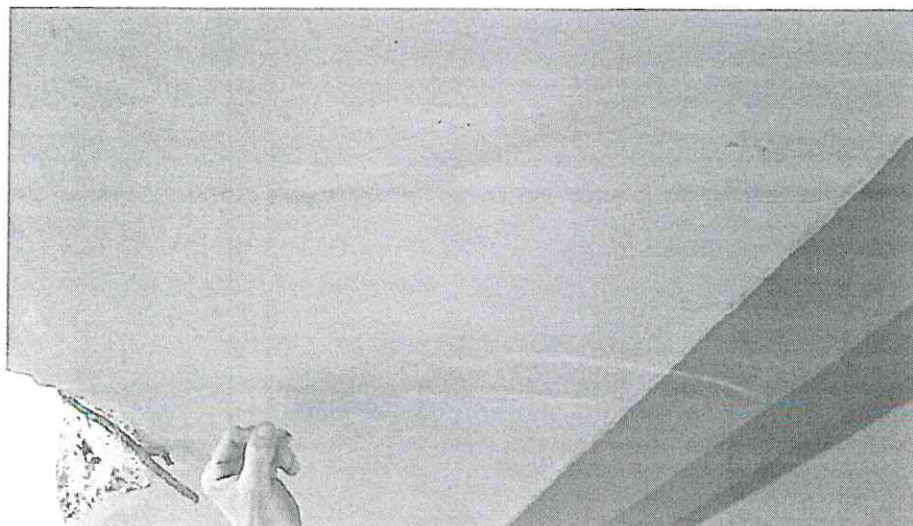

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete locale de rugina, agregate la suprafata pe zone mici;
- b. pe grinzile 1 si 2 dinspre Sebes, in deschiderea centrala:
- beton dislocat in talpa inferioara in grinda marginala Sebes;

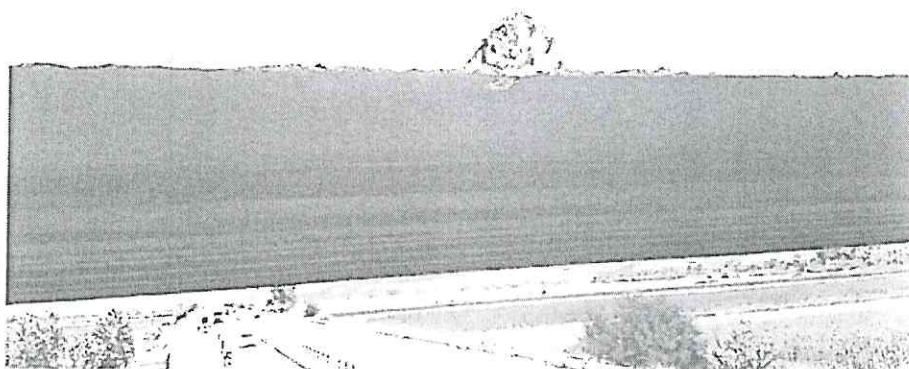

- beton dislocat in talpa inferioara in grinda a doua dinspre Sebes, pe fata dinspre Deva;



C2 Elementele de rezistență care susțin calea podului

Elementele care susțin calea pasajului sunt placa de suprabetonare, antretoazele și consolele de trotuar.

Elementele de rezistență care susțin calea podului sunt în stare bună. Se constată defecte de suprafață la antretoaze.





C3 Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protecție la acțiuni seismice, sferturi de con

Infrastructura este compusa din 2 culee innecate si 2 pile alcătuite din cate trei stalpi circulari fiecare cu rigle la partea superioara, din beton armat. Culeele si pilele sunt fundate indirect pe piloti forati de diametru mare.

Infrastructurile sunt in stare buna.

C4 Albia, apărări de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau suspendate de pod

Se constata ca rampele de acces la pasaj sunt in stare buna. Nu sunt instalatii pozate sau suspendate de structura pasajului.

C5 Calea podului și elementele aferente

Calea de pe pasaj este in stare buna.

Pasajul este prevzaut cu parapete directionale tip H4b, parapete pietonale si plase de protectie.

Dispozitivele de acoperire a rostului de dilatație amplasate pe ambele culee sunt in stare buna, ca si dispozitivele de colectare si evacuare a apei.

3.B. Parametrii ce caracterizează gradul de funcționalitate (Fi):

F1 Condițiile de desfășurare a traficului pe pod

Pasajul este amplasat pe un drum de clasa tehnica IV, iar lățimea pasajului corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului cu spatiu de siguranta.

F2 Clasa de încărcare a podului

Structura a fost dimensionata, la data executiei, pentru incarcari conform Eurocode.

F3 Vechimea Podului

Pasajul a fost executat în anul 2013 avand o durată de exploatare de 8 ani. Suprastructura este realizata din grinzi din beton, prefabricate, precomprimate.



F4 Respectarea la executie a proiectului, neasigurarea condițiilor de efectuarea a lucrărilor de întreținere și reparații, condiții de exploatare necorespunzătoare

Se constata ca la executie a fost respectat proiectul.

F5 Calitatea care reflecta starea lucrarilor de intretinere curenta

Se apreciază ca buna calitate a lucrărilor de întreținere întrucât maxim 20 % din lucrările de întreținere nu au fost realizate.

Starea tehnică s-a stabilit conform „Instrucțiunilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” – indicativ AND 522 – 2002.

In aceste conditii:

- indicele de calitate al stării tehnice a podului este alcatuit din:

$$C = \sum C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = 36$$

- indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale ale podului este alcatuit din:

$$F = \sum F_i = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = 48$$

Starea tehnică generală este exprimat prin indicele de stare tehnică I_{st} :

$$I_{st} = \frac{\sum C_i + \sum F_i}{2} = \frac{36 + 48}{2} = 84$$

Pasajul are un indice de stare tehnică $I_{st} = 84$. Conform art. 21 din “Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002 se incadreaza in clasa de stare tehnica I - stare **FOARTE BUNA**, cu elemente constructive ce necesita lucrari de intretinere.

Conform art. 18 din “Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002, podurile care prezinta degradari cu depunere maxima de 10 puncte se va incadra in clasa tehnica V, indiferent de valoarea indicelui total IST, ce necesita inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Etapa 4

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurătorile elementelor construcției privind defectele și degradările care au apărut de la darea în folosință a lucrării și ținând cont de durata de exploatare de 8 ani și a stării de degradare a structurii de rezistență a construcției, în conformitate cu “Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul că reducerea capacității de rezistență este mai mare de 5% conform Anexa 3 tabel 1.

Conform prevederilor “Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite”, indicativ CD 138/2010- Anexa 3, – “Metode de apreciere a capacității portante pentru podurile aflate în exploatare”, de aprecierea reducerii capacității de rezistență în funcție de gravitatea degradărilor, se poate aprecia faptul că podul suportă în prezent încărcări de maxim 30t.

Conform art. 18 din “Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002, podurile care prezintă degradări cu depunere maximă de 10 puncte se va încadra în

clasa tehnica V, indiferent de valoarea indicelui total IST, ce necesita inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Avand in vedere ca grinda este una marginala, incarcarea principala fiind data de greutatea trotuarului si a parapetilor, si luand in considerare faptul ca, in sectiune transversala, este un numar de 9 grinzi la care se distribuie incarcările suprastructurii, se apreciaza ca, pentru grinda marginala afectata de impactul autovehicolului, podul ramane la clasa de incarcare pentru care a fost proiectat (Eurocode).

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzatori unui drum de clasa tehnica IV si pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de confort si siguranta sunt necesare lucrari de reabilitare / inlocuire.

4. LUCRĂRI NECESARE

Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum de clasa tehnica IV, conform normelor in vigoare, se propun urmatoarele lucrari:

Solutia 1 – consolidarea suprastructurii pasajului prin reparatia grinzii marginale

- Indepartarea betonului dislocat, cu tendinta de cadere, din inima si talpa inferioara a grinzii marginale din deschiderea centrala dinspre Deva;
- Pregatirea suprafetelor in vederea injectarii fisurilor si a reparatiilor cu mortare speciale;
- Injectarea fisurilor existente conform instructiunilor tehnice si a tehnologiei de aplicare, in functie de materialele folosite;
- reparatii cu mortare speciale in zonele cu beton dislocat;
- pentru a aduce grinda la capacitatea portanta pentru care a fost proiectata, se propune consolidarea acesteia prin aplicarea de benzi de carbon pe talpa inferioara si pe inima sau prin precomprimare exterioara;
- reparatii cu mortare speciale la grinda marginala dinspre Sebes si grinda adiacenta, din deschiderea centrala, usor afectate dupa impactul dintre autovehicul si grinda marginala Deva;

Pe timpul executiei lucrarilor prevazute, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare, cu semnalizarea corespunzatoare, inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- *Lucrarile prevazute se vor face pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o societate specializata;*
- *Daca la data executiei lucrarilor prevazute se constata prezenta unor fisuri si in alte elemente ale suprastructurii, altele decat cele evidentiate la data intocmirii prezentei expertize tehnice, se va solicita prezenta expertului si a proiectantului, in vederea luarii masurilor de reparatii necesare.*

Lucrarile propuse in **Solutia 1** vor aduce pasajul la starea initiala; durata de exploatare fiind cea ramasa de la darea in exploatare a pasajului raportata la cea prevazuta in proiectul de executie, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere curente si periodice.

Solutia 2 – consolidarea suprastructurii pasajului prin inlocuirea grinzii marginale Deva

- Desfacerea parapetului pietonal si directional din zona grinzii marginale Deva;
- Scoaterea bordurilor de la marginea partii carosabile si a gurilor de scurgere si depozitarea, in vederea remontarii lor;
- demolarea trotuarului si a placii de suprabetonare din zona grinzii marginale Deva; demolarea betonului se va face cu atentie pentru protejarea armaturilor existente din placa de suprabetonare in vederea inglobarii acestora in noua placa;
- indepartarea grinzii marginale Deva din deschiderea centrala si montarea unei grinzi noi cu aceleasi caracteristici cu cea demontata;
- refacerea armaturilor din placa de suprabetonare afectate in procesul de demolare a betonului;
- refacerea placii de suprabetonare si a antretoazelor din zona afectata de inlocuirea grinzii;
- reparatii cu mortare speciale la grinda marginala si grinda adiacenta dinspre Sebes, din deschiderea centrala, usor afectate dupa impactul dintre autovehicul si grinda marginala Deva;
- asternerea hidroizolatiei din materiale performante peste placa de suprabetonare;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei conform normelor in vigoare, avand aceleasi caracteristici cu cele ale protectiei existente;
- refacerea trotuarului in zona deschiderii centrale;
- remontarea bordurilor la marginea partii carosabile si a gurilor de scurgere;
- refacerea parapetului pietonal, a parapetului directional si a plaselor de protectie;
- refacerea/reparatii la rosturile de dilatare de pe culee;
- realizarea marcajelor rutiere si montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod.

Pe timpul executiei lucrarilor prevazute, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare cu semnalizarea corespunzatoare, inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul existent se vor avea in vedere urmatoarele :

- *Lucrarile prevazute se vor face pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o societate specializata;*
- *Daca la data executiei lucrarilor prevazute se constata prezenta unor fisuri si in alte elemente ale suprastructurii, altele decat cele evidentiate la data intocmirii prezentei expertize tehnice, se va solicita prezenta expertului si a proiectantului, in vederea luarii masurilor de reparatii necesare.*

Lucrarile propuse in **Solutia 2** vor aduce pasajul la starea initiala; durata de exploatare fiind cea ramasa de la darea in exploatare a pasajului raportata la cea prevazuta in proiectul de executie, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere curente si periodice.

5. CONCLUZII

Se considera ca lucrarile necesare propuse vor asigura cerintele de rezistenta si stabilitate si permit desfasurarea traficului in conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum de clasa tehnica IV.

Analizand solutiile propuse, din punct de vedere tehnico-economic **se propune Solutia 1** ca fiind solutia cea mai avantajoasa, dar Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre solutii propuse in functie de bugetul disponibil pentru aceasta lucrare.


Pana la inceperea lucrarilor de reparatii, este necesara urmarirea periodica a starii tehnice a suprastructurii pasajului si a evolutiei in timp a degradarilor semnalate la data intocmirii prezentei expertize.

Masurile impuse si concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile 5 ani de zile daca nu se produce nici unul din urmatoarele evenimente:

- transporturi exceptionale care pot afecta elementele podului, in cazul nerespectarii indicatoarelor de restrictii;
- aparitia unor degradari accidentale;
- alunecari de teren;
- accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;
- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;
- incendii, explozii, produse pe sau sub pod;
- defecte suplimentare ale elementelor de rezistenta ale pasajului fata de cele din prezenta expertiza tehnica datorate neinceperii lucrarilor de reparatii.

EXPERT TEHNIC ATESTAT M.T.C.T.,

Ing. Diaconu Ion Dumitru

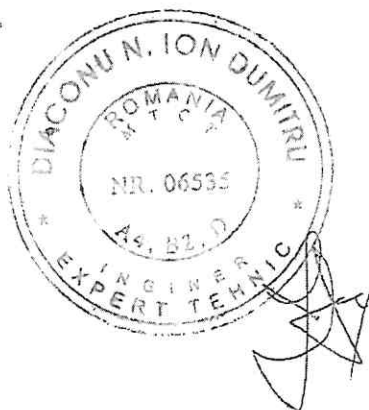

FIȘĂ DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRĂRII

1. Tipul lucrării de artă (pod, pasaj, viaduct).....	Pasaj
2. Obstacolul traversat.....	Autostrada A1
3. Localitatea cea mai apropiată.....	Orastie
4. Categoria, numărul drumului pe care este amplasat (DN, DJ,DC). Poziția kilometrică	DC 42 km 337+989 pe Autostrada A1
5. Anul construcției, anii consolidării sau reabilitărilor.....	2013
6. Tipul podului: după schema statică după structura de rezistență după modul de execuție..... oblicitate.....	grinda simplu rezemata grinda pref. prec. uzinat 90°
7. Materialul din care este alcătuit(beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt, lemn): Infrastructura: Culei Fundații Elevații..... Pile Fundații Elevații..... Suprastructura: Elementele principale de rezistență..... Elementele de rezistență care susțin calea.....	beton armat beton armat beton armat beton armat beton pref. prec. beton armat
8. Lungimea totală a podului..... Numărul de deschideri și lungimea lor.....	90,72m 3 (24,00+33,00+24,00)m
9. Lățimea podului (parte carosabilă + trotuare) Numărul de grinzi în secțiune transversală.....	12,60m (9,00m+2x1,80m) 9
10. Aparare de reazem (tip, materialul din care sunt alcătuite).....	neopren
11. Tip infrastructuri.....	culee inecate, pile pe stalpi circulari si rigla
12. Tip fundații.....	indirecte
13. Tipul îmbrăcămînții pe pod	beton asfaltic
14. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație..... poziție	neopren culei si pile
15. Parapete pietonale.....	metalice
16. Parapete de siguranță a circulației.....	parapet metalic H4b
17. Racordări cu terasamentele.....	sferturi de con pereate
18. Apărări de mal	nu este cazul

II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE ÎN TEREN

Nr. crt.	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizări, contravanturi etc.) din fazele de execuție sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2						
2.	Alinierea în plan rampa-pod necorespunzătoare, lățime insuficientă a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4-5						
3.	Amplasarea incorectă a grătarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora și/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3-5 Poduri din b.a. 6-7 Poduri din b.p. sau metalice						
4.	Aparate de reazem înglobate în praf și murdărie, nefuncționarea corespunzătoare a acestora.	3-5						
5.	Aripi sau sferturi de con afiuate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate față de poziția inițială, pierderea formei sferturilor de con.	4-6						
6.	Armături fără strat de acoperire.	4-6						
7.	Beton cu aspect friabil și/sau zone din beton exfoliat.	6-Beton simplu 8- Beton armat + beton precomprimat.						
8.	Beton degradat prin carbonatare, apariția de stălașuri și/sau draperii.	7- Beton simplu 8- Beton armat + b.p.						
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului.	7-8	8					
10.	Bolți cu degradări avansate (crapături pe zone mari, apariția de striviri).	6-8						
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradată (suprafața cu ciupituri, poroasă, încrețită).	2- Supraf. locale 3- Supraf. >3 mp						
12.	Coroziunea armăturii, pete de rugina și/sau fisuri sau crapături orientate pe direcția acesteia.	6- Beton armat 8-Beton prec.						
13.	Coroziunea avansată a stalpului metalic al parapetului în zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzătoare a parapetului de siguranță și/sau număr insuficient de suruburi de înădire.	5						
14.	Coroziunea fisurată sub tensiune.	6-7						
15.	Coroziunea metalului în puncte, de profunzime și/sau între piese.	6-7						
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, crapături, striviri etc.)	8-9	9					
17.	Defecte de suprafață ale feței văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață).	4-Pentru C1 și C2 2- Pentru C3	4	4				
18.	Deformații locale ale pieselor datorită coroziunii.	5-6						
19.	Deformații mari (săgeți) ale suprastructurii.	8-9						
20.	Degradarea (betonului și/sau coroziunea armăturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3-4						
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea plăcilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2-3 4-5						

22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depuneri de material solid, prezenta unor obstacole.	7-8 4-6						
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea partiala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4-6 6-8 7-9						
24.	Denivelari ale caii pe pod: - valuriri, refulari, îngase; - praguri, gropi.	4-6 7-8						
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri.	7-8 Suprastr. static det. 9-10 Suprastr. static nedet.						
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte).	6-7						
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8-9						
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7-8						
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren fretat Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice	5-6 7-8						
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata.	6-7 4-5						
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8-9						
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9-10 Pentru C1 8-9 Pentru C2	10					
33.	Dislocarea unei margini din balcheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7-8 6						
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6-8						
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2						
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3-4 > 1 m ² 5-6						
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: >1 mm	10	10					
	- longitudinale: > 0.2 mm	8-9						
	< 0.2 mm	6-7						
	- transversale: > 0.2 mm	8-9						
	< 0.2 mm	6-7						
	- inclinate : > 0.2 mm	8-9						
	< 0.2 mm	6-7						
	- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	4-6 fara deplasari 7-8 cu deplasari						
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4-5						
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4-6 fara deplasari 7-8 cu deplasari						
40.	Fisuri, rupele ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10						

41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8-9							
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie degradat (matuit, puncte de rugina, exfolieri etc.).	2-3 numai daca nu exista deformatii ale structurii de rezistenta							
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5-7							
44.	Infiltratii, eflorescente.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7							
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7							
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3-5							
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale, etc.)	4-6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor							
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4-6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)							
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3-4							
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4-6 (Pentru degradari) 7-8 (Pentru lipsa)							
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4-5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)							
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5-6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C							Zonare conf. Norm. P100/2013
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casurilor, santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa casiu cu bordura de pe culce.	3-4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa							
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8-9							
55.	Modificari ale regimului hidrologic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului, adancirea talvegului Δh = adancire talveg	4-5 pentru $\Delta h < 1$ m la fundatii directe si $\Delta h \leq 2$ la fundatii indirecte 6-7 pentru $\Delta h = 1+2$ m la fundatii directe si $\Delta h = 2+4$ m la fundatii indirecte 8-9 pentru $\Delta h > 2$ m la fundatii directe si $\Delta h > 4$ la fundatii indirecte							
56.	Neetanseitate intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5-6							
57.	Neprotejarea ancorajelor fasciculelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6-7 8							
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5-6 Fara deplasari 7-8 Cu deplasari ale suprastructurii							
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2-3							
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4-5							

61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6-7							
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1							
63.	Rosturi decolmate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3-4							
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1							
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7-8							
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5-6							
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1							
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5-6 Rosturi matate necorespunzator 6-7 Infiltratii							
69.	Spatiu liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4-5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare							
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplanitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7-8							
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4-6							
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3-4 pentru C3 5 pentru C1							
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuata.	8-9							
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5-6							
DEPUNCTARE MAXIMA			10	4	0	0	0	0	

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.

C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi.

INDICELE DE CALITATE AL STARII TEHNICE :

$$C = \sum C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5$$

$C_1 = 10 - 10 = 0$	$C_2 = 10 - 4 = 6$	$C_3 = 10 - 0 = 10$	$C_4 = 10 - 0 = 10$	$C_5 = 10 - 0 = 10$
---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

$$C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = 0 + 6 + 10 + 10 + 10 = 36$$

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face în funcție de clasa de încărcare a podului și clasa tehnică a drumului, conform anexa A tabel nr. 2 din Instrucțiunile tehnice AND 522-2002


Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Clasa tehnică a drumului	Clasa de încărcare pod		
		E	I	II
1	I	0	10	
2	II	0	9	
3	III	0	6	
4	IV	0	3	8
5	V	-	-	3

Structura a fost dimensionată, la data executiei, pentru incarcari conform Eurocode.

Depunctare: 0

$$F2 = 10 - 0 = 10$$

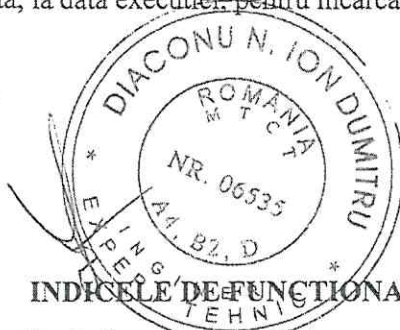**INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3**

Depunctarea se face în funcție de durata de exploatare a podului, care a trecut de la construcție, sau de la ultima reparație capitală și tipul podului, conform anexa A tabel nr.3 din Instrucțiunile tehnice AND 522-2002

Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la construcție sau de la ultima reparație capitală					
			0-5	6-15	16-25	26-35	36-45	>45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
		Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
3	Beton precomprimat	Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc și grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10

La fâșiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unități.

Podul a fost construit în anul 2013.

Vechimea în exploatare: 8 ani.

Depunctare: 2

$$F3 = 10 - 2 = 8$$

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face în funcție de modul de respectare la execuție a proiectului, neasigurarea condițiilor de efectuare a lucrărilor de întreținere și reparații, condiții de exploatare necorespunzătoare

Tabelul nr. 4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare normata	Depunctare acordata
1	Lipsa de estetica a incadrării podului în mediul înconjurător	3 - 4	
2	Lipsa marcajelor și/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protecție la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3	
3	Lipsa indicatoarelor de restricție viteza, tonaj și gabarit.	7 - 8	
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de întreținere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, întreținere și reparații.	5 - 6	
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existența unor straturi suplimentare a îmbracamintii pe pod.	5 - 6	
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul și traseul albiei, amplasarea în gabarit a unor elemente de construcție și/sau instalații, restricții de viteză.	7 - 8	
7	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistență ale suprastructurii. Rezemare incorectă a grinzilor pe infrastructură.	5 - 6 8 - 9	
	DEPUNCTARE MAXIMĂ		0

Depunctare: 0

$$F4 = 10 - 0 = 10$$

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face în funcție de calitatea lucrărilor de întreținere curentă, conform anexa A tabel nr. 5 din Instrucțiunile tehnice AND 522-2002

Tabelul nr. 5

Nr. crt.	Calitatea lucrărilor de întreținere	Depunctare normata	Depunctare acordata
1	Buna (Maximum 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2	
2	Satisfacatoare (Maximum 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6	
3	Lipsa totală a lucrărilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9	

Depunctare: 0

$$F5 = 10 - 0 = 10$$

Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale :

$F1 = 10$	$F2 = 10$	$F3 = 8$	$F4 = 10$	$F5 = 10$
-----------	-----------	----------	-----------	-----------

$$F_i = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = 10 + 10 + 8 + 10 + 10 = 48$$

IV. INDICELE DE STARE TEHNICĂ**Indicele de stare tehnică:**

$$I_{ST} = C + F$$

$$I_{ST} = C + F = 36 + 48 = 84$$

Podul are un indice de stare tehnică $I_{ST} = 84$ si **Conform art. 21** din "Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2002 se incadreaza in clasa de stare tehnica I.

Conform art. 21 din "Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2002 podul se află într-o stare **FOARTE BUNA**, cu elemente constructive ce necesita lucrari de intretinere.

Conform art. 18 din "Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2002, podurile care prezinta degradari cu depunere maxima de 10 puncte se va incadra in clasa tehnica V, indiferent de valoarea indicelui total IST, ce necesita inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.


EXPERT TEHNIC ATESTAT M.T.C.T.,

Ing. Diaconu Ion Dumitru



Denumire contract:	ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL „POD PESTE A1 KM 337+989”
Denumire obiectiv:	POD PESTE A1 KM 337+989 (PASAJ SUPERIOR PE DC42)

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
 Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA
 Prestator: DONPREST COM S.R.L.
 Expert Tehnic Atestat: Ing. DIACONU ION DUMITRU
 Faza de proiectare : EXPERTIZĂ TEHNICĂ
 Data : IULIE 2021

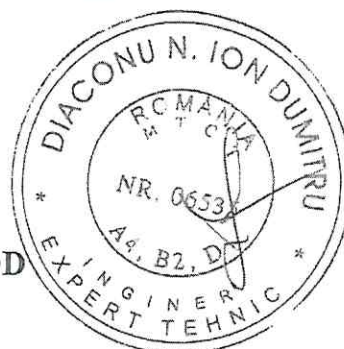

EVALUARE LUCRARI POD

Solutia 1 – consolidarea suprastructurii pasajului prin reparatia grinzii marginale

Lungime pod = 90,72m
 Latime pod= 12,60m
 Latime parte carosabila= 9,00m
 Suprafata pod= 1143,00mp

VALOARE LUCRARI C+M

Categorie lucrari	Cantitate	UM	Pret unitar lei (fara TVA)	TVA lei	Pret total lei	
Lucrari pod	1	buc	200.000,00	38.000,00	238.000,00	
TOTAL LUCRARI C+M (SOLUTIA 1)					238.000,00	

VALOARE INVESTITIE

Valoare C+M (fara TVA) : 200.000,00 lei
 Se adauga 20% (alte costuri) la DG (fara TVA) $200.000,00 \times 20\% = 40.000,00$ lei
 Valoare totala investitie (fara TVA): $200.000,00 + 40.000,00 = 240.000,00$ lei
 Valoare TVA (19%) $240.000,00 \times 19\% = 45.600,00$ lei
VALOARE TOTALA INVESTITIE (inclusiv TVA): $240.000,00 + 45.600,00 = 285.600,00$ lei

Durata de realizare : 2,5 luni

Solutia 2 - consolidarea suprastructurii pasajului prin inlocuirea grinzii marginale Deva

Lungime pod = 90,72m
Latime pod= 12,60m
Latime parte carosabila= 9,00m
Suprafata pod= 1143,00mp

VALOARE LUCRARI C+M

Categorie lucrari	Cantitate	UM	Pret unitar lei (fara TVA)	TVA lei	Pret total lei	
Lucrari pod	1	buc	240.000,00	45.600,00	285.600,00	
TOTAL LUCRARI C+M (SOLUTIA 1)					285.600,00	

VALOARE INVESTITIE


Valoare C+M (fara TVA) : 240.000,00 lei
Se adauga 20% (alte costuri) la DG (fara TVA) $240.000,00 \times 20\% = 48.000,00$ lei
Valoare totala investitie (fara TVA): $240.000,00 + 48.000,00 = 288.000,00$ lei
Valoare TVA (19%) $288.000,00 \times 19\% = 54.720,00$ lei
VALOARE TOTALA INVESTITIE (inclusiv TVA): $288.000,00 + 54.720,00 = 342.720,00$ lei


Durata de realizare : 4 luni


Nota : Evaluările lucrărilor prezentate au un caracter orientativ, valoarea reală va fi stabilită în cadrul proiectului de execuție pe baza listelor de cantități de lucrări.






ASPECTE FOTO - RELEVANTE

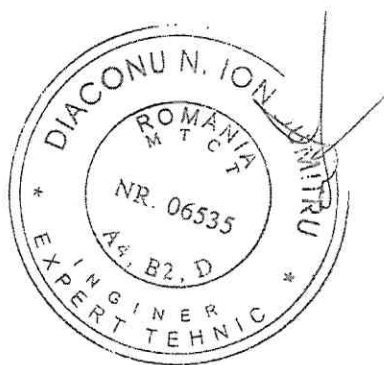


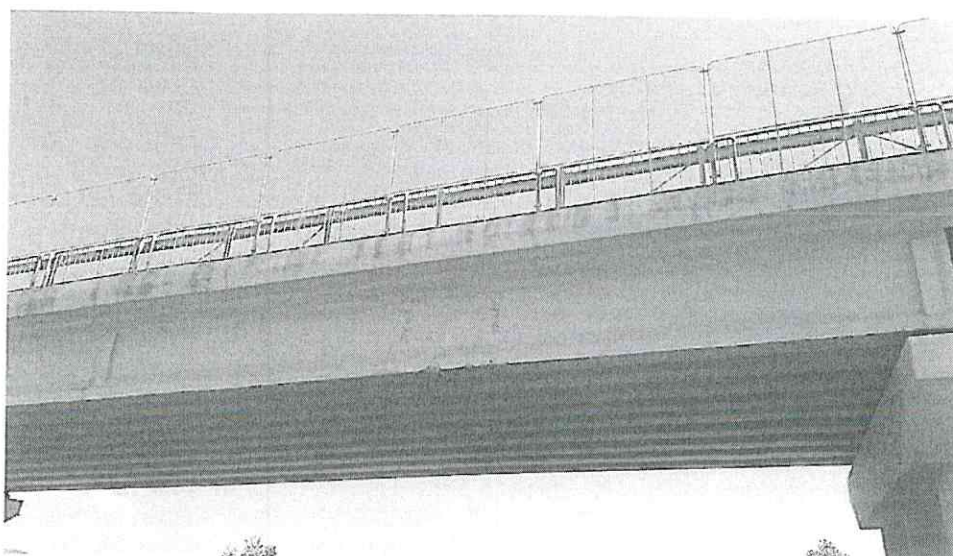

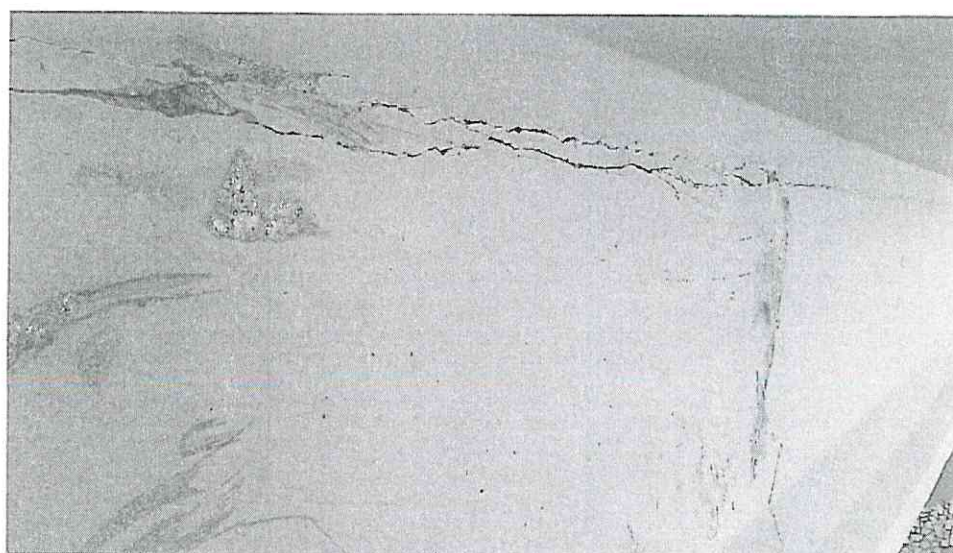

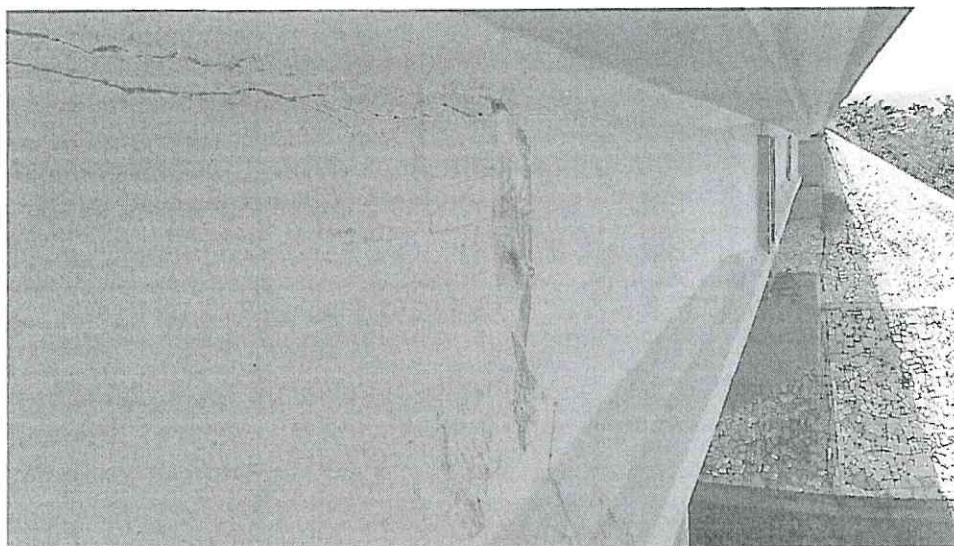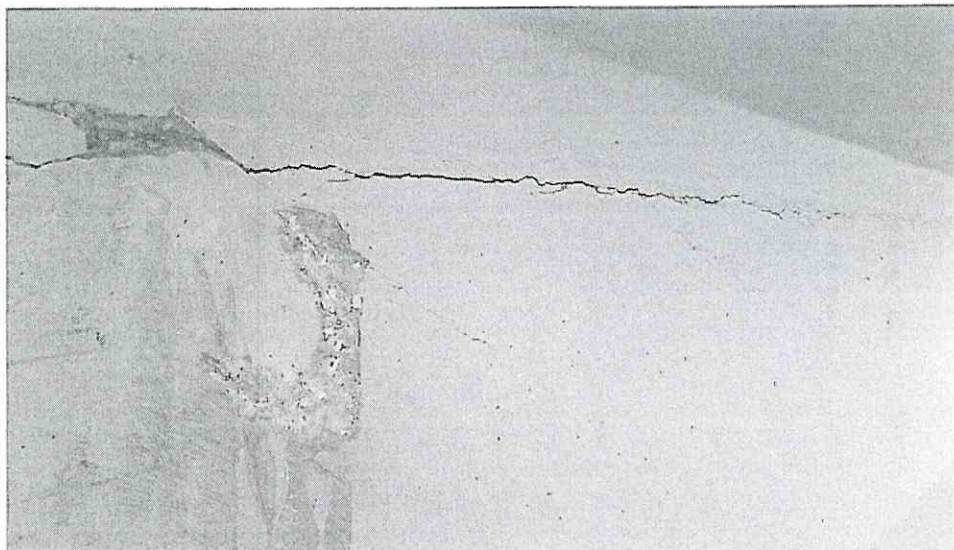

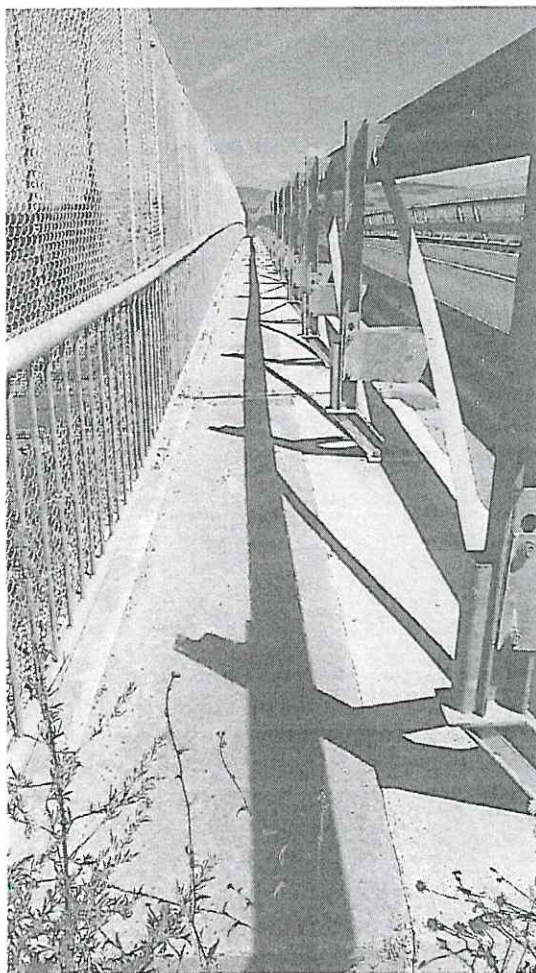

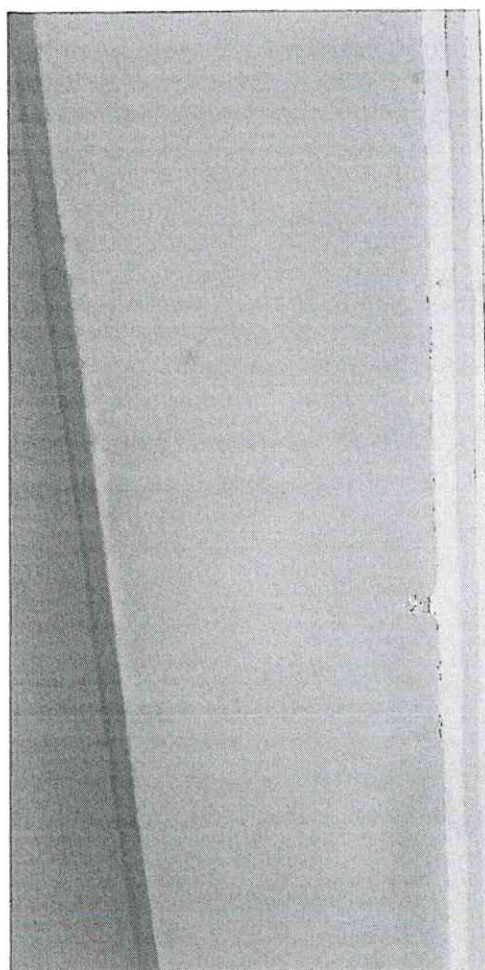



Nr. 06535 din 07.06.2004

NUMELE: **DIACONU N. ION DUMITRU**

Născut la 1953 în 10 din 26

Locul de naștere: **TIGVENI, Județul ARGES**

Profesiune: **INGINER**

Funcția: **EXPERT TEHNIC**

În baza legii nr. 10/1995 privind calitatea

maximă în construcții nr. 1070

din 01.06.2004 și a certificatului

eliberat de comisia de atestare nr. 2

din 07.06.2004 se eliberează

prezentul certificat

MINISTRI

MIRON TUDOR MITREA

DIRECTOR

[Signature]

SERIA M NR. 06535

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani
de la data eliberării

10.12.2014	13.12.2019	13.12.2024

CONFORM CU
ORIGINALUL



LEGITIMATIE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI	
SE ATESTĂ DOMNUL / DOAMNA DIACONU N. ION DUMITRU născut în anul 1953, luna 10, ziua 26 în orașul (comuna) TIGVENI, Județul ARGES de profesie INGINER	
DIRECTOR <i>[Signature]</i> Semnătura titularului Comisia Nr. 2 Secretar comisie <i>[Signature]</i> Data eliberării 13.12.2004	În baza certificatului nr. 06535 din 07.06.2004 1) Pentru calitatea de EXPERT TEHNIC 2) În domeniile: CONSTRUCȚII, PODURI 3) În specialitatea: 4) Pentru următoarele cerințe: REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE (A.1), SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE (B.2), IGIENĂ, SĂNĂTATEA OAMENILOR, BĂLCIREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (D). Valabil (vezi versio) Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr. 10/1995 SERIA M NR. 06535

ANEXA 1 – INCERCARI NEDISTRUCTIVE



Denumire obiectiv: ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL „POD
PESTE A1 KM 337+989”

Denumire obiectiv: POD PESTE A1 KM 337+989

Beneficiar:	C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Achizitor:	C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Prestator:	DONPREST COM S.R.L.
Expert Tehnic Atestat:	Ing. DIACONU ION DUMITRU
Faza de proiectare :	EXPERTIZĂ TEHNICĂ
Data :	IULIE 2021

Raport încercări nedistructive asupra betoanelor din infrastructuri



RAPORT DE INCERCARI NEDISTRUCTIVE ALE BETONULUI


pentru

"Pasaj superior peste A1 km 337+989"


Elementele incercate: Pila Orastie: Stalp Central si Stalp Marginal, Grinda Marginala Deva: Inima si Bulb, Culeea Orastie: Zid Intors

DATE GENERALE

S-a procedat la efectuarea de incercari nedistructive cu sclerometrul digital MATEST C386N pentru elevațiile stalpului central si a celui marginal pentru Pila Orastie, pentru grinda marginala Deva in inima si bulb, precum si pentru zidul intors al culeei Orastie, in vederea determinarii clasei de beton.

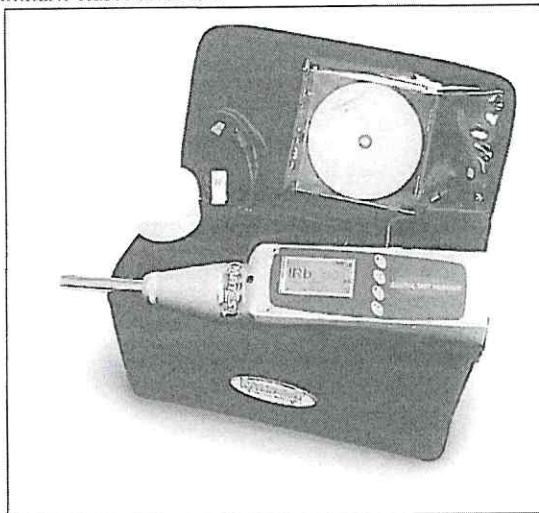

Sclerometrul Digital MATEST C386N

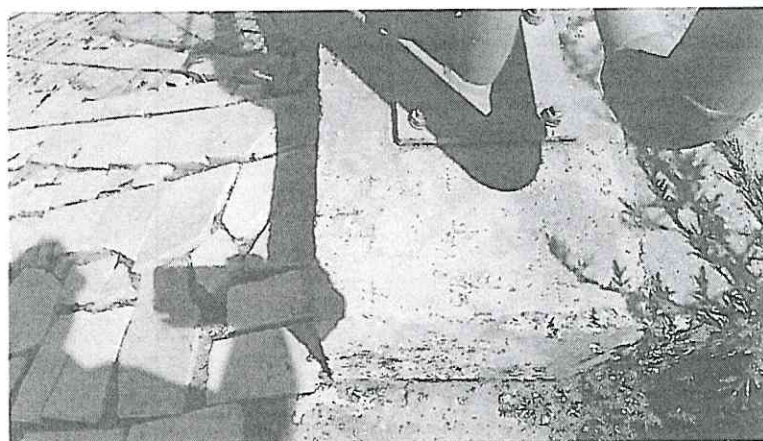

Determinările rezistențelor caracteristice ale betoanelor testate s-au efectuat conform prevederilor din „Normativul privind evaluarea in-situ a rezistenței betonului din construcțiile existente” indicativ NP 137-2014 și al manualului de utilizare al aparatului.

CALCULUL COEFICIENTULUI TOTAL DE INFLUENȚĂ

Intrucât nu se cunosc date concrete despre compoziția betonului, coeficientul total de influență teoretic s-a calculat pe baza experienței conducătorului încercărilor nedistructive, care a estimat compoziția betonului pe baza datelor culese de la locul încercării.

Conform normativului NP 137-2014 coeficientul total de influență teoretic se calculează cu relația:

$$C_t = C_t^{\text{calc}} \times C_v$$

$$C_t^{\text{calc}} = C_c \times C_d \times C_a \times C_\phi \times C_g$$

În care:

$C_g = 1$ – coeficientul de influență a fracțiunii fine a agregatului;

$C_\phi = 1$ – coeficientul de influență a dimensiunii maxime a agregatului;

$C_a = 1$ – coeficientul de influență a naturii agregatului;

$C_d = 1$ – coeficientul de influență a dozajului de ciment;

$C_c = 1$ – coeficientul de influență a tipului de ciment;

$C_v = 0.9$ – coeficient de influență al vârstei, care are drept scop diminuarea influenței stratului carbonat (vârsta > 1an);

$C_t^{\text{calc}} = 1$ – coeficient de influență de calcul;

$C_t = 0.9$ – coeficient de influență total.

Pentru identificarea rezistenței caracteristice in-situ în funcție de indicii de recul s-a folosit tabelul 1.2

N div.	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
14	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	4,7	5,0
15	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,3	5,7
16	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8	6,2	6,7
17	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,2	7,8
18	3,8	4,4	5,0	5,7	6,3	6,9	7,6	8,2	8,9
19	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9
20	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2
21	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9	9,8	10,7	11,6	12,5
22	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9
23	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	12,0	13,1	14,2	15,3
24	7,1	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8
25	7,9	9,2	10,5	11,8	13,1	14,4	15,7	17,0	18,3
26	8,6	10,0	11,3	12,9	14,1	15,3	16,6	18,0	19,3
27	9,3	10,9	12,4	14,0	15,5	17,1	18,6	20,2	21,7
28	10,1	11,8	13,5	15,2	16,9	18,6	19,9	22,0	23,7
29	11,0	12,8	14,6	16,5	18,3	20,1	22,0	23,8	25,0
30	11,8	13,8	15,8	17,7	19,7	21,7	23,6	25,4	27,6
31	12,7	14,8	17,0	19,1	21,2	23,3	25,4	27,5	29,7
32	13,6	15,9	18,2	20,4	22,7	25,0	27,2	29,5	31,8
33	14,6	17,0	19,4	21,9	24,3	26,7	29,2	31,6	34,0
34	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	28,6	31,2	33,8	36,4
35	16,7	19,5	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1	38,9
36	17,8	20,7	23,7	26,6	29,6	32,6	35,5	38,5	41,4
37	18,9	22,0	25,1	28,3	31,4	34,5	37,7	40,8	43,9
38	20,0	23,3	26,6	30,0	33,3	36,6	40,0	43,3	46,0
39	21,2	24,7	28,2	31,8	35,3	38,8	42,4	45,9	49,4
40	22,4	26,2	29,9	33,7	37,4	41,1	44,9	48,6	52,1
41	23,7	27,7	31,6	35,6	39,5	43,5	47,4	51,4	55,3
42	25,0	29,2	33,4	37,5	41,7	45,9	50,0	54,2	58,4
43	26,5	30,9	35,4	39,4	44,2	48,0	53,0	57,3	61,9
44	28,1	32,8	37,5	42,2	46,9	51,6	56,3	61,0	65,7
45	29,5	34,4	39,3	44,2	49,1	54,0	58,9	63,8	68,3
46	30,8	36,0	41,1	46,3	51,4	56,5	61,7	66,8	72,0
47	32,2	37,6	43,0	48,3	53,7	59,1	64,4	69,8	75,2
48	33,7	39,3	44,9	50,5	56,1	61,7	67,3	72,9	78,5
49	35,2	41,0	46,9	52,7	58,6	64,5	70,3	76,2	82,0
50	36,8	42,9	49,0	55,2	61,3	67,4	73,6	79,7	85,8

BREVIAR DE CALCUL

Pila Orastie: Stalp Marginal

TEST 1

40
40
40
41
41
41
42
42
42
45

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 5 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 0 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_v = \frac{\sum N_k}{k} = 41.36$$

$$\Delta \alpha = 0$$

$$\text{CCS: } 36.28 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C 30/37}}$$

Pila Orastie: Stalp Central

TEST 2

39
39
39
41
41
41
43
44
44
44

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 5 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 0 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_v = \frac{\sum N_k}{k} = 41.48$$

$$\Delta \alpha = 0$$

$$\text{CCS: } 36.5 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C 30/37}}$$

Culeea Orastie: Zid Intors

TEST 3

37
37
37
39
40
42
42
42
42
42

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 5 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 0 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_v = \frac{\sum N_k}{k} = 39.9$$

$$\Delta \alpha = 0$$

$$\text{CCS: } 33.51 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C 30/37}}$$

Grinda Marginala Deva: Inima

TEST 4

46
46
47
47
48
48
48
48
48
49

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 3 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 1 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_z = \frac{\sum N_k}{k} = 47.42$$

$$\Delta u = 0$$

$$\text{CCS: } 49.22 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C 45/55}}$$

Grinda Marginala Deva: Bulb

TEST 5

45
45
46
46
47
48
49
50
50
50

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 5 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 1 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_z = \frac{\sum N_k}{k} = 47.34$$

$$\Delta u = 0$$

$$\text{CCS: } 49.05 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C 45/55}}$$

Intocmit
Teh. Vicentiu Eftimie



CERTIFICATE

A1 KM 337+989

n° : 10

Pila Orastie

IRbm : 41.36


Stalp Marginal

CCS : 36.28 N/mm₂

TEST : 1

ALPHA : A0

DATE : 06/07/2011

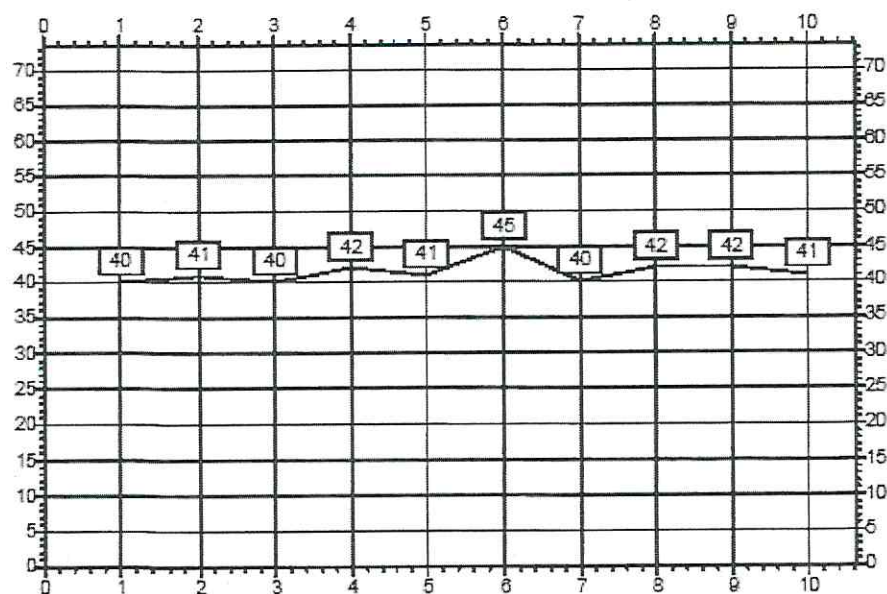

CERTIFICATE

A1 KM 337+989

n° : 10

Pila Orastie

IRbm : 41.48


Stalp Central

CCS : 36.5 N/mm₂

TEST : 2

ALPHA : A0

DATE : 06/07/2011

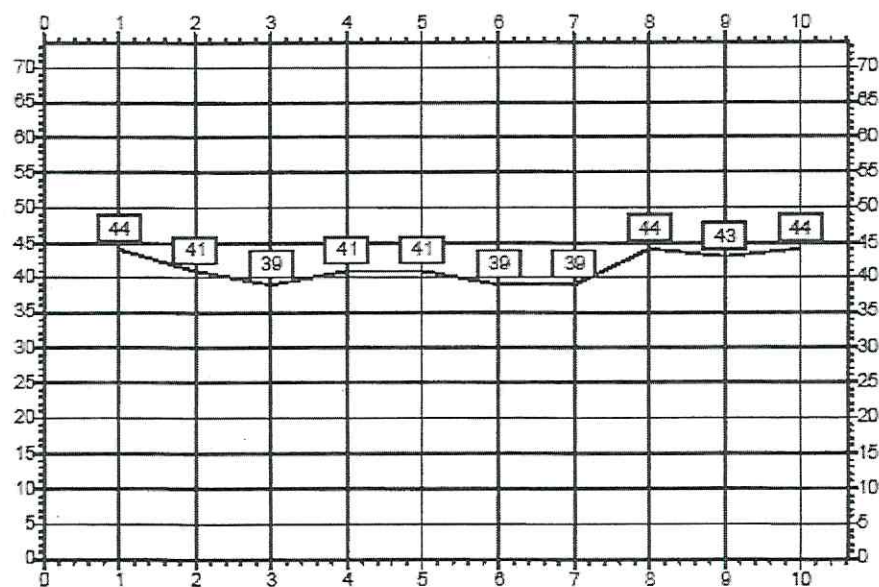

CERTIFICATE

A1 KM 337+989

n° : 10

Culee Orastie

IRbm : 39.9


Zid Intors

CCS : 33.51 N/mm₂

TEST : 3

ALPHA : A-90

DATE : 06/07/2011

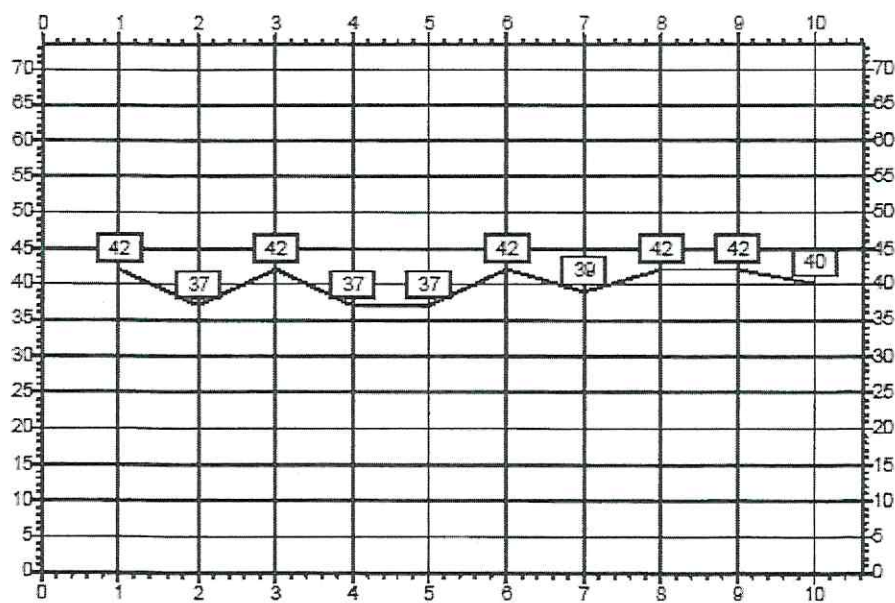

CERTIFICATE

A1 KM 337+989

n° : 10

Grinda Marginala Deva

IRbm : 47.42


Inima

CCS : 49.22 N/mm₂

TEST : 4

ALPHA : A0

DATE : 06/07/2011

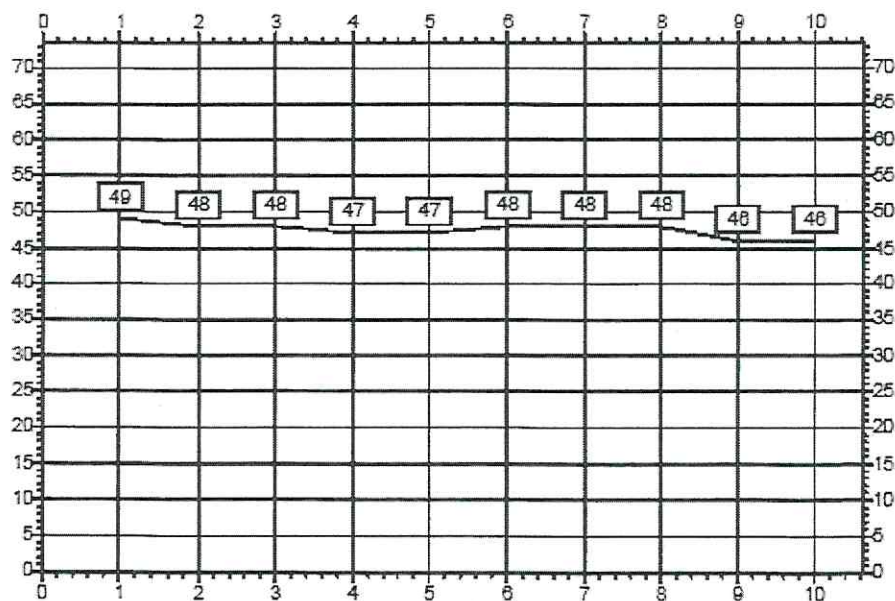

CERTIFICATE

A1 KM 337+989

n° : 10

Grinda Marginala Deva

IRbm : 47.34


Bulb

CCS : 49.05 N/mm₂

TEST : 5



ALPHA : A0

DATE : 08/07/2011

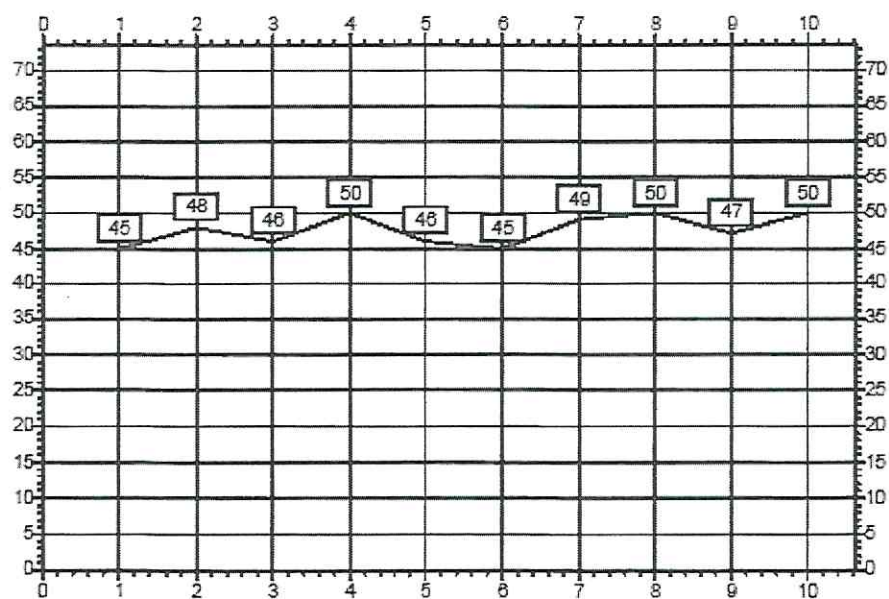


ANEXA 2 – STUDIU TOPOGRAFIC

PASAJ PE DC 42 PESTE
AUTOSTRADA A1, LOCALITATEA
ORASTIE, JUD. HUNEDOARA

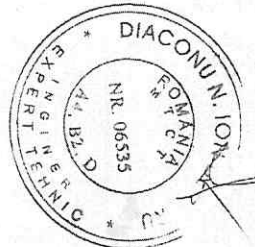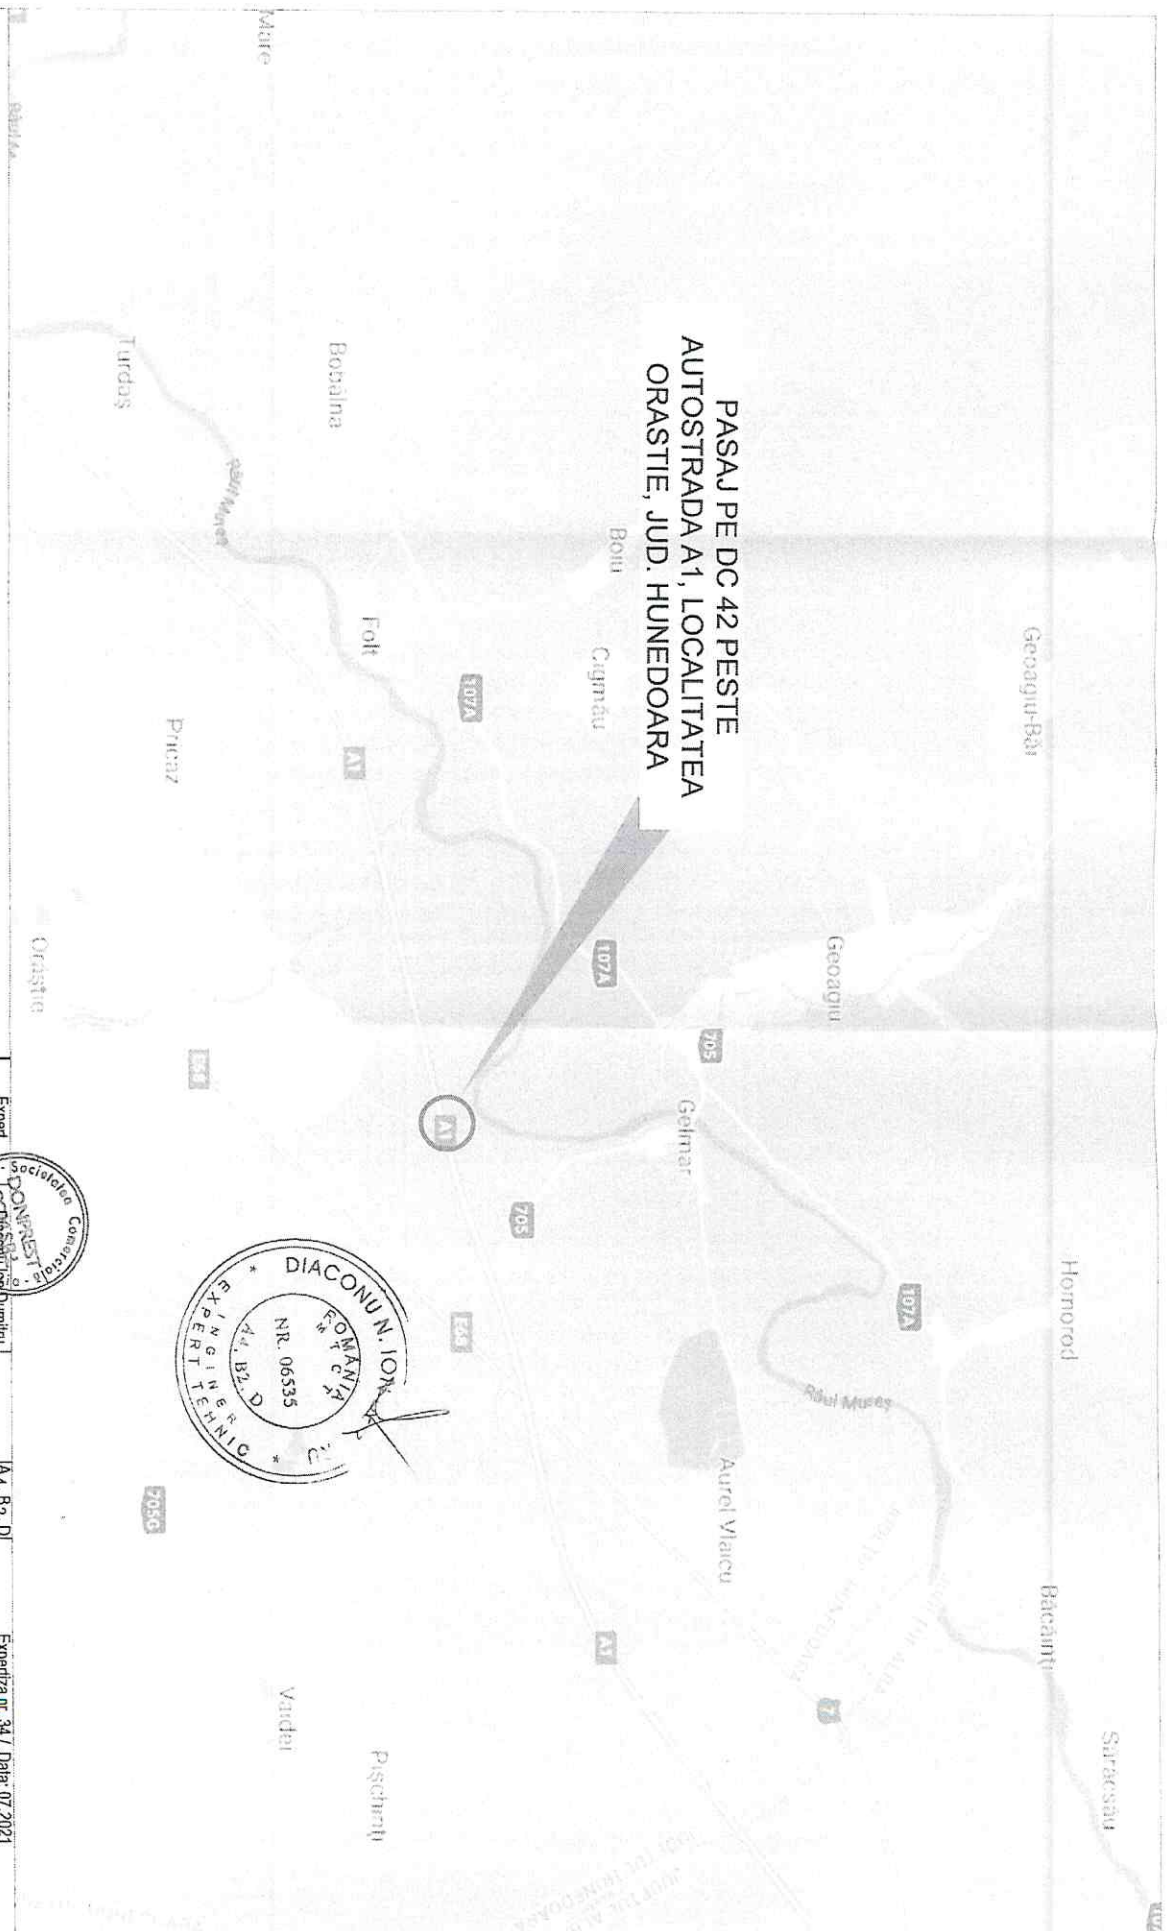

Expert		A4, B2, D		Experienta nr. 34 / Data: 07.2021		
Nume		Dumitru		Referent/experienta nr./data		
AGHIZITIE		PROIECTANT		BENEFICIAR		
CNAR SA prin DRDP TIMISOARA		DONPREST COM S.R.L.		CNALIR SA prin DRDP TIMISOARA		
Căminul Băneș (111) 18, Timisoara, Județul		București, str. Argeșului nr. 5 sec. 1		DESEMINE CONTRACT		
Timp: 30208		D.R.C. 4401023/1504		ELABORARE EXPERIENȚA TEHNICĂ PENTRU		
C.F. RO 5794140		C.F. RO 5794140		OBIECTIVUL „POD PESTE A1 KM 337+498”		
C.F. 1605409		Scara		POD PESTE A1 KM 337+498 (pasaj superior pe DC42)		
Specificatie		Nume		Semnatura		
Relevat:		ing. Ilie Bogdan		Data		
Desenat:		ing. Ilie Bogdan		07.2021		
TITLU PLANSA:						
PLAN DE INCADRARE IN ZONA						
				PLANSA NR.		
				01		

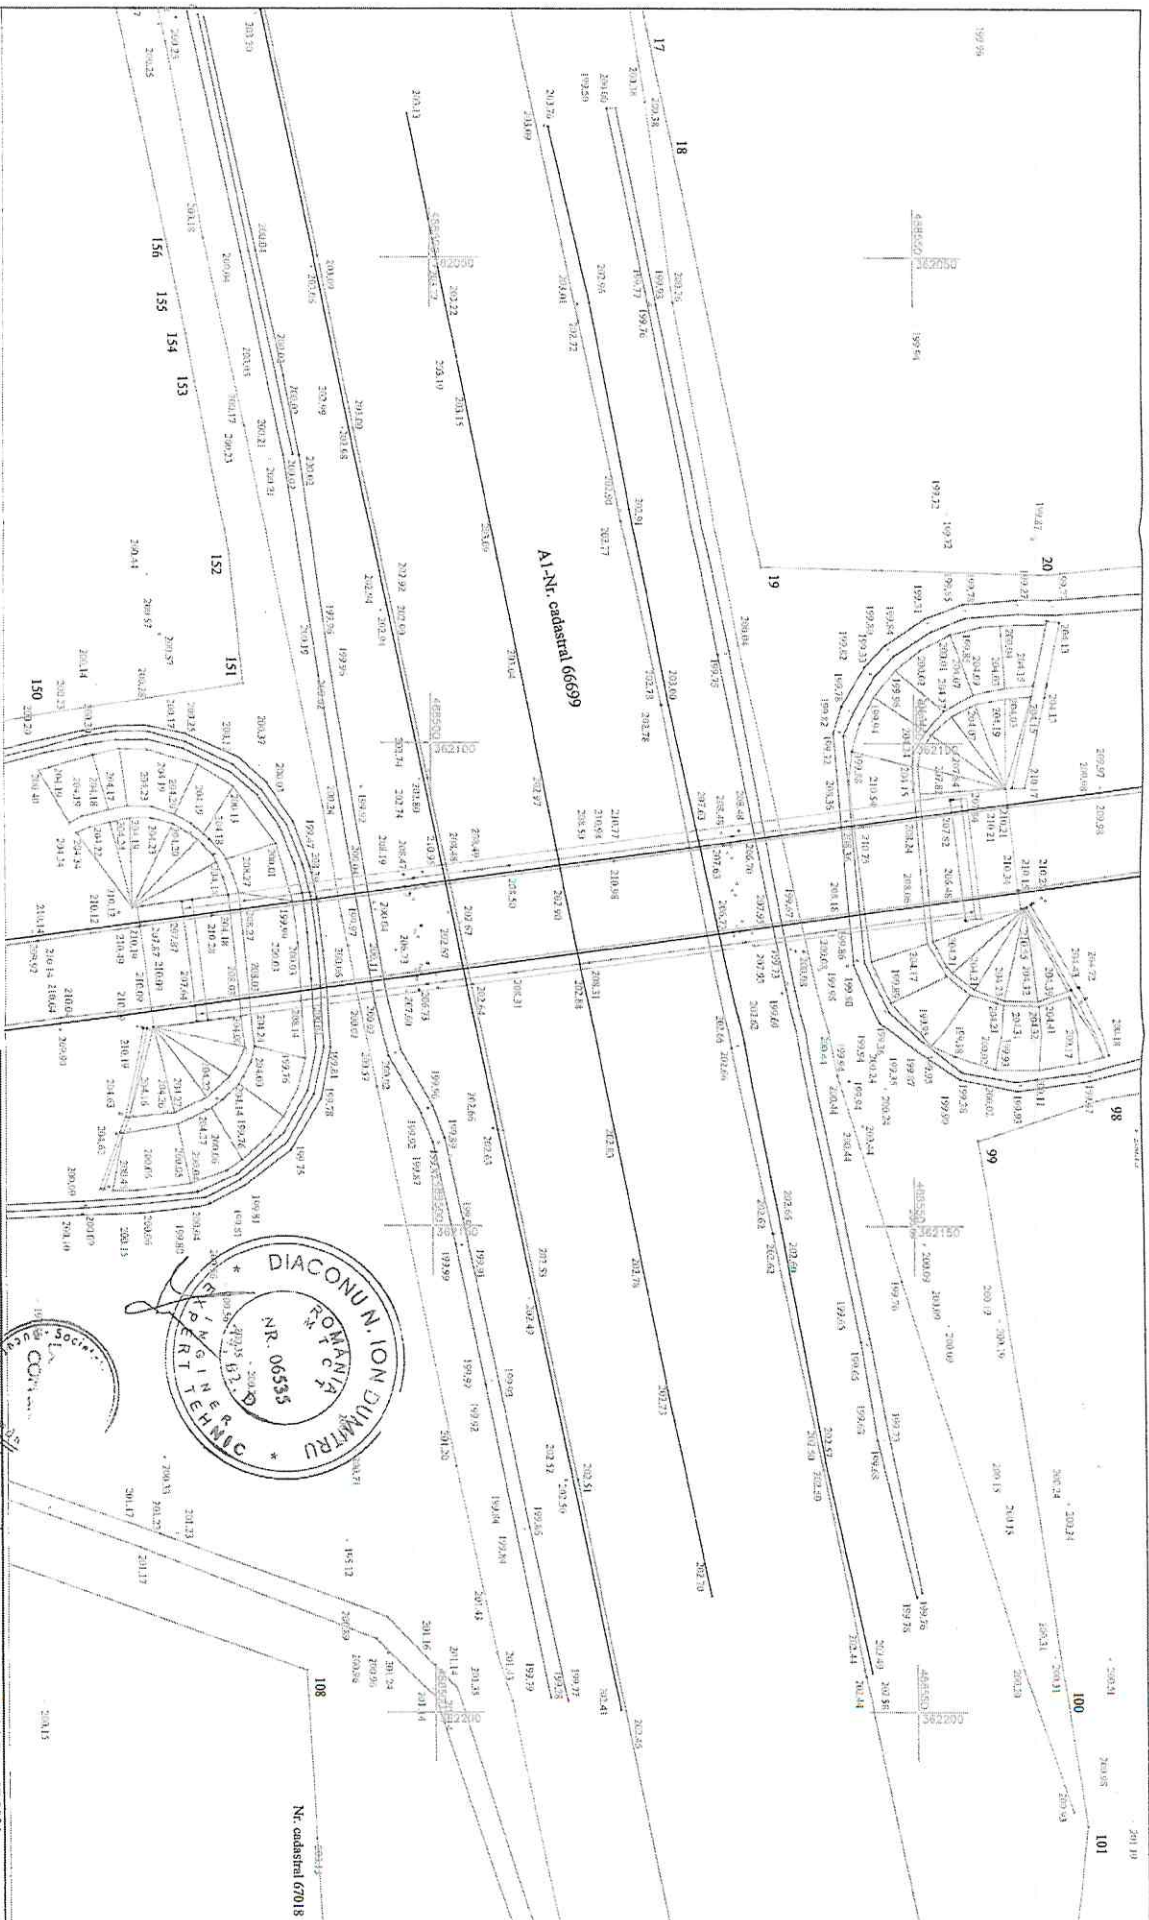

Expert		Diaconu Ion Dumitru		A.A. B. D.		Expertiza nr. 34 / Data: 07.2021	
Nume		Semnatura		Cerinta		Referent/expertiza nr./data	
ADATOR: CNAR SA prin DRDP TIMISOARA Contract nr. 8 / Inlocuitor nr. 1 OFR: 106/2021 OFR: 106/2021				BENEFICIAR: CNAR SA prin DRDP TIMISOARA Contract nr. 8 / Inlocuitor nr. 1 OFR: 106/2021 OFR: 106/2021			
Specificatie		Nume		Semnatura		Scara	
Relevat:		Ing. Iile Bogdan				1:500	
Desenat:		Ing. Iile Bogdan				07.2021	
TITLU PLANSA:						PLAN DE SITUATIE	
						EXP. TEH.	
						FLANSA NR. 02	

